

CONDTROL

[EN] Laser Distance Meter

[DE] Laser-Entfernungsmesser

[RU] Лазерный дальномер



USER MANUAL

BEDIENUNGSANLEITUNG

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Vector 100

EN | CONTENT

SAFETY REGULATIONS	4
INTENDED USE	4
DELIVERY PACKAGE	5
TECHNICAL SPECIFICATIONS	5
PRODUCT DESCRIPTION	6
OPERATION	8
MEASUREMENTS	10
CALCULATIONS	13
MESSAGE CODES	23
CARE AND MAINTENANCE	24
UTILIZATION	24
WARRANTY	25

DE | INHALT

SICHERHEITSHINWEISE	26
BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH	27
LIEFERUMFANG	27
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	27
GERÄTEBESCHREIBUNG	29
GERÄTEBEDIENUNG	31
MESSUNGEN	33
BERECHNUNGEN	36
FEHLERCODES	46
PFLEGE	47
ENTSORGUNG	47
GARANTIE	47
WARTUNG UND REPARATUR	48

RU | СОДЕРЖАНИЕ

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	49
НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА	50
КОМПЛЕКТАЦИЯ	50
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	50
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА	51
РАБОТА С ПРИБОРОМ	53
ИЗМЕРЕНИЯ	55
ВЫЧИСЛЕНИЯ	58
КОДЫ СООБЩЕНИЙ	68
УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ	69
УТИЛИЗАЦИЯ	69
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	70
СЕРВИС И КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ	70

Congratulations on your purchase of laser distance meter Vector 100 CONDTROL. Safety instructions can be found in the end of this user manual and should be carefully read before you use the product for the first time.

SAFETY REGULATIONS

The user manual should be read carefully before you use the product for the first time. Unintended use of the product can be dangerous for human's health and cause serious injury. Keep this user manual. If the product is given to somebody for temporary use, be sure to enclose user manual to it.

- Do not misuse the product
- Do not remove warning signs and protect them from abrasion, because they contain information about safe operation of the product.

The device belongs to laser product class 2 in accordance with EN60825-1.



- Laser radiation!
- Do not stare into beam
- Class 2 laser
- <1 mW 635nm
- EN60825-1: 2007-03

- Do not look into the laser beam or its reflection, with unprotected eye or through an optical instrument. Do not point the laser beam at people or animals without the need. You can dazzle them.
- To protect your eyes close them or look aside.
- It is prohibited to disassemble or repair the product yourself. Entrust product repair to qualified personnel and use original spare parts only.
- Do not use the product in explosive environment, close to flammable materials.
- Avoid heating the batteries to avoid the risk of explosion and electrolyte leakage. In case of liquid contact with skin, wash it immediately with soap and water. In case of contact with eyes, flush with clean water during 10 minutes and consult the doctor.

INTENDED USE

Laser distance meters Vector 100 is intended to measure distance, to calculate area and volume of measured objects, perform calculations by tilt sensor and Pythagoras' Theorem, point to point measurements, store results of measurement/calculation in memory and also transmit via Bluetooth. The product is suitable for use at both indoor and outdoor building areas.

DELIVERY PACKAGE

The delivery package includes:

1. Laser distance meter – 1pc.
2. Carry pouch with a strap - 1 pc.
3. User manual - 1 pc.
5. USB charger - 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Measuring range*	0.05–100 m
Measuring accuracy **	± 1.5 mm
Smallest unit displayed	1 mm
Display backlight	+
Reference point	Front, rear, tripod, end-piece
Continuous measurement (tracking)	+
Max./min. value	+
Addition/subtraction	+
Area/wall surface/volume	+
Calculation of horizontal distance by tilt sensor	+
Calculations by Pythagoras' theorem	+
Point to point measurement	+
Bluetooth	+
Timer	+
Digital vial	+
Memory	up to 30 values
Laser	Class II, 635nm, <1 mW
Operating temperature	0 °C ... +40 °C
Storage temperature	-20 °C ... +60 °C
Dust and water protection	IP54



Power supply	3.7 V 850 mAh Li-ion rechargeable battery
Dimensions	119*46*28 mm
Weight	0.1 kg

* Use a reflective plate to increase the measurement range during daylight or if the target has poor reflection properties.

** Accuracy can decrease in unfavorable conditions, such as intense sunshine or when measurements are made against glossy or transparent surfaces, moving objects, objects with rough surface.

In unfavorable conditions or when measured distance is over 100 m the maximum permissible accuracy is calculated in the following way:

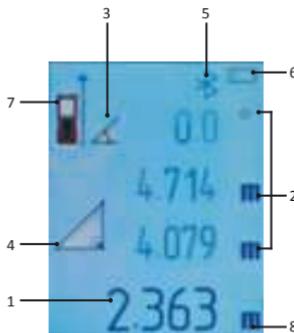
$$\pm (Y + 0,25 \times D \times 10^{-3}) \text{ mm, where}$$

D (mm) - measured distance

Y (mm) - permissible accuracy according to technical data.

PRODUCT DESCRIPTION

Display



1. Main line for displaying measuring results
2. Additional lines for displaying measuring results
3. Indication of tilt angle
4. Indication of the mode
5. Indication of Bluetooth
6. Indication of battery charge level
7. Indication of reference point
8. Indication of measuring unit



1. Display
2. Keyboard
3. A hole for the strap
4. End-piece
5. Tripod thread 1/4"
6. Mini-USB connector for charging

Functions of buttons

Button	Short press	Long press
	Switch on the device Switch on the laser beam Single distance measurement	Continuous measurement (tracking)
	Subtraction Down (in menu of functions) Set response time in timer (decrease value) Flip through measurements in memory (backwards)	
	Addition Up (in menu of functions) Set response time in timer (increase value) Flip through measurements in memory (forward)	
	Enter the menu	Change reference point
	Stop measurement/clear/exit the mode/exit the menu	Switch off the device
	Select measuring unit	

OPERATION**Battery charging**

Charge level is shown on display. Charge the battery when symbol appears on the display. Use USB charger delivered in the set only. It is not recommended to use the product while charging. It takes approximately 3 hours to fully charge the batteries.

Switch on/off the device

To switch on the device short press .

To switch off the device press and hold during 1 second.

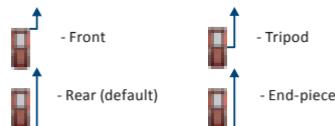
Measuring unit

Short press and simultaneously.

Short press buttons and to select required measuring unit – m/ft/in. Short press to confirm and return to single distance measurement mode.

Reference point

Press and hold button during 1 second to select the reference point. Appropriate indicator will appear on the display.

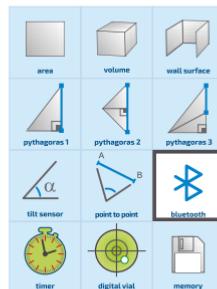
**Menu**

Short press button to enter the menu of functions:

Short press buttons (down), (up) to select the function. Selected function will be framed in grey color.

Short press to confirm. Selected function will be activated.

Short press to exit the menu.



MEASUREMENTS

Single distance measurement

Short press 	The device will switch on.
Short press 	Laser beam will switch on. Point the laser beam at the object of measurement.
Short press 	Make a single distance measurement.
	- Measurement result
Short press 	Delete the last measurement result.

Continuous distance measurement (Tracking)

Press and hold 	Activate continuous measurement mode. The laser beam is also activated. Symbol  appears on the display.
	<p>- maximal value</p> <p>- minimal value</p> <p>- current value</p>
Short press  or 	Stop continuous measurement. The last measured values are shown on the display.
Short press 	Exit the mode.



Addition/subtraction

Short press 	Turn on the laser beam. Aim the product at measured object.
Short press 	Take the first measurement. Measuring result appears in the main line.
Short press  + or for addition for subtraction	The symbol of addition  or  subtraction will appear on the display.
Short press 	Turn on the laser beam. 1st measurement moves to the 2nd line.
Short press 	Take the second measurement.



- 1st measurement
- 2nd measurement
- result of addition/subtraction

To do addition/subtraction of more than 2 measurements short press  and perform the above mentioned operations required number of times.

Short press  Exit the mode.

CALCULATIONS**Area**

Short press  1 time.	Enter menu of functions.
Short press  / 	Select function "Area" 
Short press 	Symbol  will appear on the display. Laser beam is on.
Short press 	Make the first measurement (length).
Short press 	Make the second measurement (width).



- length
- width
- area

Short press  Exit the mode.



Wall surface

Short press FUNC 	Enter menu of functions.
Short press  - / +	Select function "Wall surface"  <small>wall surface</small>
Short press 	Symbol  will appear on the display. Laser beam is on.
Short press 	Make the first measurement (height).
Short press 	Make the second measurement (length 1).
Short press 	Make the third measurement (length 2).
 <ul style="list-style-type: none"> - height - length 1 - length 2 - wall surface 	
3rd, 4th, 5th etc. measurements can be done unlimited number of times. Each new wall surface is added to previously calculated wall surface result.	
Short press 	Exit the mode.

Volume

Short press FUNC 	Enter menu of functions.
Short press  - / +	Select function "Volume"  <small>volume</small>
Short press 	Symbol  will appear on the display. Laser beam is on.
Short press 	Make the first measurement (length).
Short press 	Make the second measurement (width).
Short press 	Make the third measurement (height).
 <ul style="list-style-type: none"> -length -width -height -volume 	
Short press 	Exit the mode.



Calculation of horizontal distance by tilt sensor

Short press FUNC	Enter menu of functions.
Short press Select function "Calculation of horizontal distance by tilt sensor"	
Short press DIST	Symbol will appear on display. Laser beam is on.
Short press DIST	Take first measurement (hypotenuse).
	<ul style="list-style-type: none"> - tilt angle value (measured) - hypotenuse (measured) - cathetus/vertical distance (calculated) - cathetus/horizontal distance (calculated)
Short press	Exit the mode.

Point to point measurement

Short press FUNC	Enter menu of functions.
Short press Select function "Point to point"	
Short press DIST	Symbol will appear on display. Laser beam is on.
Short press DIST	Make the first measurement (distance to point A)
Short press DIST	Make the second measurement (distance to point B)
	<ul style="list-style-type: none"> - distance to point A (measured) - distance to point B (measured) - distance between points A and B (calculated)
Short press	Exit the mode.



Calculation of distance by 2 additional measurements (Pythagoras' theorem)

Short press FUNC	Enter menu of functions.
Short press /	Select function "Calculation of distance by 2 additional measurements"  pythagoras 1
Short press DIST	Symbol  will appear on display. Laser beam is on.
Short press DIST	Make the first measurement (hypotenuse).
Short press DIST	Make the second measurement (cathetus 1)
	
<ul style="list-style-type: none"> - hypotenuse (measured) - cathetus 1 (measured) - cathetus 2 (calculated) 	
Short press 	Exit the mode.

Calculation of distance by 3 additional measurements (sum of cathetuses)

Short press FUNC	Enter menu of functions.
Short press /	Select function "Calculation of distance by 3 additional measurements (sum of cathetuses)"  pythagoras 2
Short press DIST	Symbol  will appear on display.
Short press DIST	Make the first measurement (hypotenuse 1).
Short press DIST	Make the second measurement (cathetus).
Short press DIST	Make the 3rd measurement (hypotenuse 2).
	
<ul style="list-style-type: none"> - hypotenuse 1 (measured) - cathetus (measured) - hypotenuse 2 (measured) - cathetus (calculated) 	
Short press 	Exit the mode.



**Calculation of distance by 3 additional measurements
(subtraction of 2 cathetusese)**

Short press FUNC	Enter menu of functions.
Short press —/+	Select function "Calculation of distance by 3 additional measurements (subtraction of 2 cathetusese)" 
Short press DIST	Symbol  will appear on display. Laser beam is on.
Short press DIST	Make the first measurement (hypotenuse 1).
Short press DIST	Make the second measurement (hypotenuse 2).
Short press DIST	Make the 3rd measurement (cathetus).
 <ul style="list-style-type: none"> – hypotenuse 1 (measured) – hypotenuse 2 (measured) – cathetus (measured) – cathetus (calculated) 	
Short press C OFF	Exit the mode.

Digital vial

Short press FUNC	Enter menu of functions.
Short press —/+	Select function "Digital vial" 
Short press DIST	Enter digital vial mode. Aim the product in appropriate direction using angle readings shown on the display.
Short press DIST	Make a measurement.
 <p>- measuring result</p>	
Short press C OFF	Exit the mode.



Timer

Short press FUNC 	Enter menu of functions.
Short press  - / +	Select function "Timer" 
Short press 	Symbol  will appear on display. Default value is 5 seconds.
Short press  - / +	Set response time.
Short press 	Start the timer. As soon as response time runs out, measurement will be taken. Measurement result will appear in the main line.
Short press 	Exit the mode.

Bluetooth

Short press FUNC 	Enter menu of functions.
Short press  - / +	Select function "Bluetooth" 
Short press 	Switch on Bluetooth. Symbol  turns blue. Symbol  appears on the display on the main screen. Activate Bluetooth in the smartphone, tablet PC or laptop. For further operation use application Smart Measure CONDROL.
Short press 	Switch off Bluetooth. Symbol  turns grey. Symbol  will disappear from the display on the main screen.

Memory

Short press FUNC 	Enter menu of functions.
Short press  - / +	Select function "Memory" 
Short press 	A number of the measurement/calculation result is reflected in the symbol  on the display.
Short press  - / +	Flip through saved measurement/calculation results.
Short press 	Exit the mode.

MESSAGE CODES

While operation, the following codes/symbols may appear on the display:

Message	Cause	Solution
ERR 1	Laser signal is too weak.	Use a reflective plate.
ERR 2	Laser signal is too strong.	Use a reflective plate.
ERR 3	Low battery.	Charge the battery.
ERR 4	Failure of memory.	Contact the service center.
ERR 5	Failure of calculation by Pythagoras Theorem.	Repeat the measurement.
ERR 6	Measuring result exceeds permissible measuring range.	Please change to longer distance product.
ERR 7	Failure of tilt sensor.	Please contact service center.



CARE AND MAINTENANCE

Attention! The instrument is a precise device and requires careful handling. The following recommendations will extend the life of the product:

- Do not point the product at the sun.
- Protect the product from bumps, falls, and excessive vibration; do not let liquids, construction dust and foreign objects get inside the product.
- Do not expose the product to extreme temperatures.
- If liquids get inside the product first remove the batteries, then contact the service center.
- Do not store or use the product under high humidity conditions for a long time.
- Clean the product with soft wet cloth.
- Keep device optics clean and protect it from mechanical damage.
- Carry out control measurements occasionally, especially if the product is subject to excessive mechanical or other impact, before and after taking important measurements.

UTILIZATION

Expired tools, accessories and package should be passed for waste recycle. Please send the product to the following address for proper recycle:

CONDTROL GmbH
Wasserburger Strasse 9
84427 Sankt Wolfgang
Germany



Do not throw the product in municipal waste!

According to European directive 2002/96/EC expired measuring tools and their components must be collected separately and submitted to environmentally friendly recycle of wastes.

WARRANTY

All CONDTROL GmbH products go through post-production control and are governed by the following warranty terms. The buyer's right to claim about defects and general provisions of the current legislation do not expire.

- 1) CONDTROL GmbH agrees to eliminate all defects in the product, discovered during the warranty period, that represent the defect in material or workmanship in full volume and at its own expense.
 - 2) The warranty period is 36 months and starts from the date of purchase by the end customer (see the original supporting document).
 - 3) The warranty doesn't cover defects resulting from wear and tear or improper use, malfunction of the product caused by failure to observe the instructions of this user manual, untimely maintenance and service and insufficient care, the use of non-original accessories and spare parts. Modifications in design of the product relieve the seller from responsibility for warranty works. The warranty does not cover cosmetic damage, that doesn't hinder normal operation of the product.
 - 4) CONDTROL GmbH reserves the right to decide on replacement or repair of the device.
 - 5) Other claims not mentioned above, are not covered by the warranty.
 - 6) After holding warranty works by CONDTROL GmbH warranty period is not renewed or extended.
 - 7) CONDTROL GmbH is not liable for loss of profit or inconvenience associated with a defect of the device, the rental cost of alternative equipment for the period of repair.
- This warranty applies to German law except provision of the United Nations Convention on contracts for the international sale of goods (CISG).
- In warranty case please return the product to retail seller or send it with defect description to the following address:

CONDTROL GmbH
Wasserburger Strasse 9
84427 Sankt Wolfgang
Germany



Bedienungsanleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres CONDTROL Vector 100. Die Sicherheitshinweise finden Sie am Ende der deutschen Anleitung. Bitte lesen Sie diese sorgfältig, bevor Sie das Gerät das erste Mal verwenden.

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen und befolgen Sie alle Anweisungen für die sichere Verwendung Ihres Geräts. Nichtbeachten der Anleitung kann zu Verletzungen, Materialschäden, finanziellem oder ökologischem Schaden führen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf. Bei der Übergabe des Gerätes legen Sie diese Anleitung bei.

- Das Gerät darf nur zweckmäßig verwendet werden.
- Warnschilder müssen stets sichtbar und erkennbar am Gerät angebracht sein. Das Gerät erzeugt Strahlung der Laserklasse 2 gemäß EN60825-1 mit der Wellenlänge 635nm.



LASERSTRAHLUNG!
Nicht in den Strahl blicken
Laserklasse 2
<1 mW 635nm
EN60825-1: 2007-03

Sie erhalten Ihr Gerät mit einem Warnschild in Englisch. Bitte beachten Sie das hier abgebildete Warnschild in Deutsch.

Sie können Strahlung ausgesetzt sein, wenn Sie die Anweisungen dieser Bedienungsanleitung nicht befolgen.

- Richten Sie den Laserstrahl nicht auf Personen oder Tiere. Blicken Sie selbst nicht in den Laserstrahl, insbesondere nicht mit optischen Instrumenten. Ihr Augenlicht ist in Gefahr.

- Die Reparatur und Wartung darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen, das originale Ersatzkomponenten einsetzt. Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht benutzen, um die Sicherheit für sich selbst und andere Personen zu gewährleisten.

- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Stoffen, da im Gerät Funken entstehen können, und halten Sie ausreichend Abstand zu Wärmequellen.

- Platzieren Sie die Batterien des Gerätes nie in der Nähe von Hitze oder Feuer, um das Risiko von Explosions- und Verletzungen zu reduzieren.

- Im Fall einer Explosion der Batterien besteht das Risiko von Verletzungen durch Trümmer und Chemikalien. Löschen Sie die Stellen sofort mit Wasser.

Unter extremen Bedingungen können Batterien auslaufen. Bei Kontakt der Flüssigkeit mit den Augen, reinigen Sie diese sofort mindestens zehn Minuten lang mit sauberem Wasser und suchen Sie anschließend einen Arzt auf.

Bedienungsanleitung**BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH**

Der Laser-Entfernungsmesser Vector 100 ist zum Messen von Distanzen, Berechnung von Flächen und Volumina sowie zum Bestimmen einer Strecke mit Neigungsmessung und Pythagoras-Satz, Punkt-zu-Punkt Messungen, Speicherung von Mess-/Berechnungsergebnissen sowie deren Übertragung via Bluetooth bestimmt. Das Gerät verfügt über Bluetooth-Funktion zur Übertragung der Werte in Ihre Software. Es ist für den Innen- und Außenbereich geeignet.

LIEFERUMFANG

Der Lieferumfang des Entfernungsmessers umfasst:

1. Laser-Entfernungsmesser
2. Schutztasche mit Hand-/Gurtschlaufe
3. Bedienungsanleitung
4. USB-Ladegerät

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Reichweite*	0,05–100 m
Messgenauigkeit **	± 1,5 mm
Kleinste Anzeige	1 mm
Displaybeleuchtung	+
Referenzpunkt bestimmen	Vorderkante, Hinterkante, Stativ, ausklappbares Endstück
Dauermessung (Tracking)	+
Max./min. -Messungen	+
Addition/Subtraktion von Abmessungen	+
Fläche/Wandfläche/Volumen	+
Berechnungen mit Neigungsmesser	+
Berechnungen mit Pythagoras-Satz	+
Punkt – zu – Punkt -	+
Messung	+
Bluetooth	+



Bedienungsanleitung

Timer	+
Digitale Wasserwaage	+
Integrierter Speicher	Bis zu 30 Werte
Lasertyp	Laserklasse II, 635nm, <1 mW
Betriebstemperatur	0 °C ... +40 °C
Lagertemperatur	-20 °C ... +60 °C
Wasser- und Staubschutz	IP54
Akkus	3.7 V 850 mAh Li-ion aufladbarer Akku
Abmessungen	119*46*28 mm
Gewicht	0,1 kg

* Verwenden Sie eine Zieltafel, um die Reichweite bei Tageslicht bei schlechter Reflexion des Messziels zu vergrößern.

** Unter ungünstigen Bedingungen wie z.B. direktem Sonnenlicht oder schlecht reflektierender Oberfläche, kann die Ungenauigkeit steigen. Es kann zu Messfehlern kommen wenn Sie gegen reinstes (staubfrei) Glas oder gegen andere farblose und durchsichtige Stoffe messen. Stark glänzende Oberflächen können ebenfalls zu Fehlmessungen beitragen; der Laserstrahl wird eventuell abgelenkt. Unter ungünstigen Bedingungen und bei Entfernungen über 100 m beträgt die zulässige Abweichung:

$$\pm (Y + 0,25 \times D \times 10^{-3}) \text{ mm}$$

D (mm) - zu messende Entfernung

Y (mm) - zulässige Messgeräteabweichung.

Bedienungsanleitung

GERÄTEBESCHREIBUNG



1. Display

2. Tastatur

3. Aufnahme Tragschlaufe

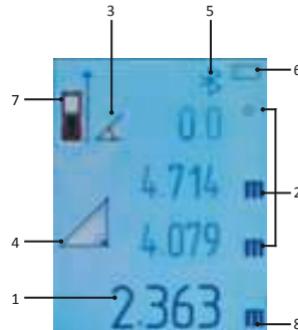
4. Aufklappbares Endstück

5. 1/4" - Stativgewinde

6. Micro-USB – Buchse für Ladegerät



Display



1. Hauptzeile für Anzeige der Messergebnisse
2. Zusätzliche Messwert-/Ergebnisszeilen
3. Anzeige für Neigungswinkel
4. Modusanzeige
5. Anzeige für Bluetooth
6. Akku-Ladezustandsanzeige
7. Anzeige für Referenzpunkt
8. Anzeige für Messeinheit

Funktionen der Tasten

Taste	Kurzes Drücken	Langes Drücken
DIST	Gerät einschalten Laseraktivierung Einzelmessung	Dauermessung (Tracking)
▼ —	Subtrahieren AB (im Funktionsmenü) Einstellen der Vorlaufzeit in Timer (Wertminderung) Durchblättern der Messergebnisse im Speicher (rückwärts)	
+ ▲	Addieren AUF (im Funktionsmenü) Einstellen der Vorlaufzeit in Timer (Wertsteigerung) Durchblättern der Messergebnisse im Speicher (vorwärts)	
FUNC	Menü aufrufen	Referenzpunkt auswählen
OFF	Messung stoppen/Werte löschen/Modus verlassen/Menü verlassen	Gerät ausschalten
DIST + FUNC gleichzeitig	Meßeinheit wählen	

GERÄTEBEDIENUNG

Akkus laden

Der Akku-Ladezustand wird auf dem Display angezeigt. Laden Sie die Akkus auf, wenn das Symbol permanent auf dem Bildschirm blinkt. Benutzen Sie das mitgelieferte Ladegerät, um Ihren Laserentfernungsmesser aufzuladen. Das Gerät kann während des Ladens nicht verwendet werden. Das Gerät wird in ca. 3 Stunden völlig aufgeladen.



Ein- /Ausschalten

Drücken Sie die Taste **DIST**, um das Gerät einzuschalten.

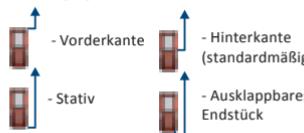
Drücken und halten Sie die Taste **C OFF** 1 Sekunde gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

Messeinheit wählen

Wählen Sie die Messeinheit durch gleichzeitiges Drücken der Tasten **DIST** und **FUNC** . Mit kurzem Drücken der Tasten **-** und **+** wählen Sie die gewünschte Meßeinheit – m/ft/in (Meter/Fuß/Zoll). Mit kurzem Drücken der Taste **DIST** bestätigen Sie die Einstellung und wechseln zurück in den Modus der Einzelmessungen.

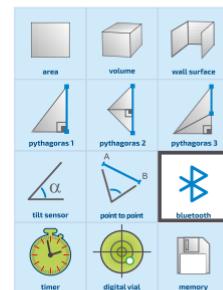
Messebene festlegen

Drücken und halten Sie die Taste **FUNC** 1 Sekunde gedrückt, um einen Messausgangspunkt zu wählen. Das entsprechende Symbol erscheint auf dem Display.

**Menü**

Drücken Sie kurz die Taste **FUNC** , um in den Menümodus zu wechseln:

Mit Tasten **-** (AB), **+** (AUF) wählen Sie die gewünschte Funktion aus. Die gewählte Funktion wird mit einem grauen Rahmen angezeigt.



Bestätigen Sie die Funktion mit dem kurzen Drücken der Taste **DIST**.

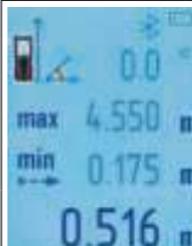
Die gewählte Funktion wird aktiviert.

Verlassen Sie den Menü mit kurzem Drücken der Taste **C OFF**.

MESSUNGEN**Einzelmessungen**

Kurzes Drücken DIST	Einschalten des Gerätes.
Kurzes Drücken DIST	Laseraktivierung. Auf das Objekt zielen, dessen Entfernung gemessen wird.
Kurzes Drücken DIST	Messen.
	- Messergebnis
Kurzes Drücken C OFF	Das letzte Messergebnis löschen.

Dauermessungen (Tracking)

Drücken und 2 Sekunden gedrückt halten 	Aktivierung des Tracking - Modus. Laseraktivierung. Das Symbol  erscheint auf dem Display.
	<ul style="list-style-type: none"> - Maximalwert - Minimalwert - Aktueller Wert
Kurzes Drücken  oder 	Dauermessung stoppen. Der letzte gemessene Wert wird auf dem Display angezeigt.
Kurzes Drücken 	Tracking – Modus verlassen.

Addieren/Subtrahieren

Kurzes Drücken 	Aktivierung des Laserstrahls. Zielen Sie auf das Objekt, dessen Entfernung Sie messen wollen.
Kurzes Drücken 	Die erste Messung. Das Ergebnis erscheint in der Hauptzeile.
Kurzes Drücken  für Addieren oder  für Subtrahieren	Die Anzeige für Addieren  oder  erscheint auf dem Display.
Kurzes Drücken 	Aktivierung des Laserstrahles. Das letzte Messergebnis wird nun in der zweiten Zeile angezeigt.
Kurzes Drücken 	Die zweite Messung.
	<ul style="list-style-type: none"> - das Messergebnis der ersten Messung - das Messergebnis der zweiten Messung - Ergebnis der Addition/ Subtraktion von zwei Messwerten
Um mehrere Messwerte zu addieren/subtrahieren, die Taste  drücken	
Kurzes Drücken 	Modus verlassen.



BERECHNUNGEN

Fläche

Kurzes Drücken der Taste FUNC 1 Mal.	Öffnen des Funktionsmenüs.
Kurzes Drücken ▼ — / + ▲	Die Funktion "Fläche"  wählen.
Kurzes Drücken DIST	Das Symbol  erscheint auf dem Display. Der Laserstrahl ist aktiviert.
Kurzes Drücken DIST	Die erste Messung (Länge).
Kurzes Drücken DIST	Die zweite Messung (Breite).
 <ul style="list-style-type: none"> - Länge - Breite - Fläche 	
Kurzes Drücken OFF	Modus verlassen.

Wandfläche

Kurzes Drücken FUNC	Öffnen des Funktionsmenüs.
Kurzes Drücken ▼ — / + ▲	Die Funktion "Wandfläche"  wählen.
Kurzes Drücken DIST	Symbol  erscheint auf dem Display. Der Laserstrahl ist aktiviert.
Kurzes Drücken DIST	Die erste Messung (Höhe).
Kurzes Drücken DIST	Die zweite Messung (Länge 1).
Kurzes Drücken DIST	Die dritte Messung (Länge 2).
 <ul style="list-style-type: none"> - Höhe - Länge 1 - Länge 2 - Wandfläche 	
Die 3., 4., 5. und weiteren Messungen können mehrmals gemacht werden. Jedes weitere Ergebnis der Wandflächenberechnung wird zu dem vorhergehenden addiert.	
Kurzes Drücken OFF	Modus verlassen.



Volumen

Kurzes Drücken FUNC	Öffnen des Funktionsmenüs.
Kurzes Drücken ▼ - / +	Die Funktion "Volumen" wählen.
Kurzes Drücken DIST	Symbol erscheint auf dem Display. Der Laserstrahl ist aktiviert.
Kurzes Drücken DIST	Die erste Messung (Länge).
Kurzes Drücken DIST	Die zweite Messung (Breite).
Kurzes Drücken DIST	Die dritte Messung (Höhe).
 <ul style="list-style-type: none"> -Länge -Breite -Höhe -Volumen 	
Kurzes Drücken C OFF	Modus verlassen.

Bestimmen einer horizontalen Strecke mit einer Neigungsmessung

Kurzes Drücken FUNC	Öffnen des Funktionsmenüs.
Kurzes Drücken ▼ - / +	Die Funktion "Bestimmen einer horizontalen Strecke mit einer Neigungsmessung" wählen.
Kurzes Drücken DIST	Symbol erscheint auf dem Display. Der Laserstrahl ist aktiviert.
Kurzes Drücken DIST	Die erste Messung (Hypotenuse).
 <ul style="list-style-type: none"> - Neigungswinkel (gemessen) - Hypotenuse (gemessen) - Kathete/vertikale Strecke (berechnet) - Kathete /horizontale Strecke (berechnet) 	
Kurzes Drücken C OFF	Modus verlassen.



Punkt – zu – Punkt Messungen

Kurzes Drücken FUNC	Öffnen des Funktionsmenüs.
Kurzes Drücken ▼ — / +	Die Funktion "Punkt – zu – Punkt" 
Kurzes Drücken DIST	Symbol  erscheint auf dem Display. Der Laserstrahl ist aktiviert.
Kurzes Drücken DIST	Die erste Messung (Abstand bis zum Punkt A)
Kurzes Drücken DIST	Die zweite Messung (Abstand bis zum Punkt B)
	<ul style="list-style-type: none"> - Abstand bis zum Punkt A (gemessen) - Abstand bis zum Punkt B (gemessen) - Abstand zwischen zwei Punkten A und B (berechnet)
Kurzes Drücken C OFF	Modus verlassen.

Bestimmen einer Strecke mit 2 Hilfsmessungen (Pythagoras – Theorem)

Kurzes Drücken FUNC	Öffnen des Funktionsmenüs.
Kurzes Drücken ▼ — / +	Die Funktion "Bestimmen einer Strecke mit 2 Hilfsmessungen" 
Kurzes Drücken DIST	Symbol  erscheint auf dem Display. Der Laserstrahl ist aktiviert.
Kurzes Drücken DIST	Die erste Messung (Hypotenuse).
Kurzes Drücken DIST	Die zweite Messung (Kathete 1)
	<ul style="list-style-type: none"> - Hypotenuse (gemessen) - Kathete 1 (gemessen) - Kathete 2 (berechnet)
Kurzes Drücken C OFF	Modus verlassen.



Bedienungsanleitung

Bestimmen einer Strecke mit 3 Hilfsmessungen (Addieren von Katheten)

Kurzes Drücken FUNC	Öffnen des Funktionsmenüs.
Kurzes Drücken ▼ — / +	Die Funktion "Bestimmen einer Strecke mit 3 Hilfsmessungen" (Addieren von Katheten) wählen. 
Kurzes Drücken DIST	Symbol  erscheint auf dem Display.
Kurzes Drücken DIST	Die erste Messung (Hypotenuse 1).
Kurzes Drücken DIST	Die zweite Messung (Kathete).
Kurzes Drücken DIST	Die dritte Messung (Hypotenuse 2).
 <ul style="list-style-type: none"> – Hypotenuse 1 (gemessen) – Kathete (gemessen) – Hypotenuse 2 (gemessen) – Kathete (berechnet) 	
Kurzes Drücken C OFF	Modus verlassen.

Bedienungsanleitung

Bestimmen einer Strecke mit 3 Hilfsmessungen – Subtrahieren von 2 Katheten

Kurzes Drücken FUNC	Öffnen des Funktionsmenüs.
Kurzes Drücken ▼ — / +	Die Funktion "Bestimmen einer Strecke mit 3 Hilfsmessungen (Subtrahieren von 2 Katheten)" wählen. 
Kurzes Drücken DIST	Symbol  erscheint auf dem Display. Der Laserstrahl ist aktiviert.
Kurzes Drücken DIST	Die erste Messung (Hypotenuse 1).
Kurzes Drücken DIST	Die zweite Messung (Hypotenuse 2)
Kurzes Drücken DIST	Die dritte Messung (Kathete).
 <ul style="list-style-type: none"> – Hypotenuse 1 (gemessen) – Hypotenuse 2 (gemessen) – Kathete (gemessen) – Kathete (berechnet) 	
Kurzes Drücken C OFF	Modus verlassen.



Digitale Wasserwaage

Kurzes Drücken FUNC	Öffnen des Funktionsmenüs.
Kurzes Drücken /	Die Funktion "Digitale Wasserwaage" wählen.  digital vial
Kurzes Drücken DIST	Den Modus Digitale Wasserwaage aufrufen. Zielen auf das Objekt in die entsprechende Richtung mit Hilfe der auf dem Display angezeigten Winkelwerte.
Kurzes Drücken DIST	Messen.
 - Messergebnis.	
Kurzes Drücken	Modus verlassen.

Timer

Kurzes Drücken FUNC	Öffnen des Funktionsmenüs.
Kurzes Drücken /	Die Funktion "Timer" wählen.  timer
Kurzes Drücken DIST	Symbol  erscheint auf dem Display. Der voreingestellte Wert beträgt 5 Sekunden.
Kurzes Drücken /	Einstellen der Vorlaufzeit.
Kurzes Drücken DIST	Timer starten. Sobald der Timer abgelaufen ist, wird die Messung durchgeführt. Der gemessene Wert erscheint in der Hauptzeile.
Kurzes Drücken	Modus verlassen.

Bluetooth

Kurzes Drücken FUNC	Öffnen des Funktionsmenüs.
Kurzes Drücken /	Die Funktion "Bluetooth" wählen.  blueooth
Kurzes Drücken DIST	Bluetooth aktivieren. Symbol  blueoth erscheint auf dem Display in Hauptanzeige. Bluetooth im Smartphone, auf dem Tablet PC oder Laptop aktivieren. Für weiteren Betrieb die Applikation Smart Measure CONDROL benutzen .
Kurzes Drücken DIST	Bluetooth abschalten. Symbol grau. Symbol  erlöscht in Hauptanzeige auf dem Display.  blueoth



Speicher

Kurzes Drücken FUNC	Öffnen des Funktionsmenüs.
Kurzes Drücken /	Die Funktion "Speicher" wählen.
Kurzes Drücken DIST	Die Zahl der letzten gemessenen/berechneten Werte erscheint als Symbol im Display.
Kurzes Drücken - /	Ansehen der letzten gemessenen/berechneten Werte.
Kurzes Drücken C	Modus verlassen.

FEHLERCODES

Folgende Fehler können korrigiert werden:

Message	Cause	Solution
ERR 1	Das reflektierte Signal ist zu schwach.	Benutzen Sie den Laserdetektor.
ERR 2	Das reflektierte Signal ist zu stark.	Benutzen Sie den Laserdetektor.
ERR 3	Niedriger Batteriestand.	Setzen Sie neue Batterien ein.
ERR 4	Fehler im Speicher.	Wenden Sie sich an Service-Zentrum an.
ERR 5	Fehler in der Berechnung mit Pythagoras-Satz.	Bitte wiederholen Sie die Messungen noch einmal.
ERR 6	Entfernung ausserhalb des Messbereichs.	Bleiben Sie innerhalb des Messbereichs.
ERR 7	Fehler im Neigungssensor.	Wenden Sie sich an unser Service-Zentrum .

PFLEGE

- Behandeln Sie das Gerät mit Sorgfalt, so wie Sie eine Kamera, ein Fernglas oder ein anderes optisches Gerät verwenden.
- Vermeiden Sie Stöße, ständige Vibrationen und extreme Temperaturen.
- Verwenden Sie die Batterie entsprechend den Sicherheitsvorschriften.
- Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser.
- Wischen Sie Schmutz mit einem feuchten, weichen Tuch ab.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Lösungsmittel.
- Behandeln Sie das Gerät wie ein Teleskop oder eine Kamera.

ENTSORGUNG

Geräte, Zubehör und die Verpackung sollen recycelt werden (Wiederverwertung). Zum Recycling schicken Sie das Gerät bitte an:

CONDTROL GmbH
Wasserburger Strasse 9
84427 Sankt Wolfgang
Germany



Werfen Sie das Gerät nicht in den Restmüll. Gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Altgeräte mit Elektronik und ihrer Umsetzung in nationales Recht sind Sie verpflichtet, nicht mehr gebrauchsfähige Messwerkzeuge getrennt zu sammeln und zu einer Recyclingstelle zu bringen.

GARANTIE

Alle Geräte der CONDTROL GmbH werden vor dem Verlassen der Produktion geprüft und unterliegen den folgenden Garantiebestimmungen. Mängelhaftungsansprüche des Käufers und gesetzliche Rechte bleiben davon unberührt.

- 1) Die CONDTROL GmbH verpflichtet sich zur kostenlosen Behebung der Mängel am Gerät, falls diese nachweislich innerhalb der Garantiezeit auf einen Material- oder Produktionsfehler zurückzuführen sind.
- 2) Die Garantiezeit beträgt 36 Monate bei gewerblichen Produkten und beginnt am Datum des Kaufs an den ersten Endabnehmer (siehe Originalbeleg). Die Betriebsdauer Ihres Gerätes beträgt 36 Monate.
- 3) Die Garantie trifft nicht für Teile zu, deren Fehlfunktion auf Gebrauch oder Verschleiss zurückzuführen ist. Für Mängel am Gerät, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung, nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch, unzureichenden Service und Pflege, Verwendung von Nicht- CONDTROL GmbH-Zubehör oder



Ersatzteilen entstehen, gilt die Garantie nicht. Durch Veränderungen oder Zusätze am Gerät erlischt die Garantie. Für Mängel, die den normalen Gebrauch des Geräts nicht beeinträchtigen, gilt die Garantie nicht.

4) Die CONDTROL GmbH behält sich das Recht vor, nach eigener Entscheidung das Gerät zu reparieren oder zu ersetzen.

5) Andere Ansprüche als die oben genannten werden nicht über die Garantie abgedeckt.

6) Nach Garantieleistungen durch die CONDTROL GmbH wird die Garantiezeit nichterneuert und auch nicht verlängert.

7) Die CONDTROL GmbH übernimmt keine Verantwortung für Gewinnverlust und andere Umstände, die mit dem defekten Gerät in Verbindung stehen. Die CONDTROL GmbH übernimmt keine Kosten für Miet- oder Leihgeräte während der Reparatur.

Für die Garantie gilt deutsches Recht. Ausgeschlossen ist das CISG (Übereinkommen der Vereinten Nationen über den internationalen Warenauf). Änderungen vorbehalten.

WARTUNG UND REPARATUR

Falls das Gerät defekt ist, bringen Sie es bitte zu Ihrem Händler zurück. Falls Sie das Gerät nicht bei einem Händler gekauft haben, schicken Sie es mit einer Fehlerbeschreibung bitte an:

CONDTROL GmbH
Wasserburger Strasse 9
84427 Sankt Wolfgang
Deutschland

Während des Transports und der Aufbewahrung sollte das Gerät in seiner Tasche oder Koffer sein. Säubern Sie besonders die Austrittsfenster der Laserstrahlen und vermeiden Sie die dort Fusselbildung. Die Säuberung mit Reinigungs- und Lösungsmittel ist untersagt. Verwenden Sie anstelle ein weiches, feuchtes Tuch. Halten Sie das Gerät nicht unter Wasser oder in andere Flüssigkeiten. Das eigenständige Öffnen des Geräts ist untersagt. Es darf nur von einem autorisierten Servicezentrum geöffnet werden.

Поздравляем с приобретением лазерного дальномера Vector 100 CONDTROL. Перед первым использованием прибора, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с указаниями по технике безопасности, приведенными в конце данного руководства по эксплуатации.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы с прибором внимательно изучите данную инструкцию. Неправильное обращение с прибором может привести к тяжелой травме, нанести значительный ущерб. Сохраняйте данную инструкцию. При передаче прибора во временное пользование обязательно прилагайте к нему данную инструкцию.

- Не используйте прибор не по назначению.
- Не удаляйте предупреждающие таблички и предохраняйте их от стирания, т.к. они содержат информацию по безопасной эксплуатации прибора. Вы приобрели прибор с нанесенными на него предупреждающими табличками на английском и немецком языках. Пожалуйста, ознакомьтесь с содержанием табличек на русском языке.



Лазерное излучение!
Не направляйте в глаза
Лазер класса 2
<1 мВт, 635нм
EN 60825-1: 2007-03

-Не смотрите в лазерный луч, а также в его отражение, как незащищенным глазом, так и через оптические устройства. Не направляйте лазерный луч на людей и животных без необходимости. Вы можете их ослепить.

-Защита глаз обычно осуществляется путем отведения взгляда или закрытием век.

-Запрещено разбирать и проводить самостоятельный ремонт прибора. Ремонт прибора поручайте только квалифицированному персоналу и только с использованием оригинальных запасных частей.

-Запрещается эксплуатация прибора во взрывоопасной среде, вблизи легковоспламеняющихся материалов.

-Не допускайте нагревания элементов питания во избежание риска взрыва и вытекания электролита. При попадании жидкости на кожу немедленно промойте пораженный участок водой с мылом. В случае попадания в глаза, промойте их чистой водой в течение 10 минут, затем обратитесь к врачу.



НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА

Лазерный дальномер Vector 100 предназначен для измерения расстояний, вычисления площадей и объемов измеряемых объектов, расстояний с помощью датчика наклона и теоремы Пифагора, расстояний между двумя точками, хранения результатов измерений/вычислений в памяти прибора, а также их передачи по Bluetooth. Прибор пригоден для эксплуатации, как в закрытых помещениях, так и на открытых строительных площадках.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Комплект поставки прибора включает:

1. Лазерный дальномер – 1 шт.
2. Сумка-чехол с ремешком - 1 шт.
3. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
5. Кабель для зарядки - 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерений*	0,05–100 м
Точность измерения**	± 1,5 мм
Дискрета измерения	1 мм
Подсветка дисплея	+
Точка отсчета	Фронт, тыл, штатив, откидная пятка
Непрерывное измерение (трекинг)	+
Максимальное/минимальное значения	+
Сложение/вычитание	+
Площадь/площадь стен/объем	+
Вычисления с помощью датчика наклона	+
Вычисления по теореме Пифагора	+
Вычисление расстояния между двумя точками	+
Bluetooth	+
Таймер	+

Цифровой уровень	+
Память	до 30 значений
Тип лазера	Класс II, 635 нм, <1 мВт
Температура эксплуатации	0 °C ... +40 °C
Температура хранения	-20 °C ... +60 °C
Уровень пыле- и влагозащиты	IP54
Элементы питания	3,7 В 850 мАч Li-ion перезаряжаемый аккумулятор
Габаритные размеры	119*46*28 мм
Вес	0,1 кг

* В неблагоприятных условиях, например, при ярком солнечном свете, или если объект, до которого производится измерение, имеет плохую отражающую поверхность, следует использовать отражающую пластину.

** Точность измерения может ухудшиться при неблагоприятных условиях измерения, таких как яркий солнечный свет, если измерения производятся до глянцевых или прозрачных поверхностей, движущихся объектов, объектов с неровной поверхностью.

При неблагоприятных условиях, а также при измерении расстояний свыше 100 м пределы допускаемой погрешности измерений составляют:

$$\pm (Y + 0,25 \times D \times 10^{-3}) \text{ мм, где}$$

D (мм) – измеряемое расстояние

Y (мм) – допустимая паспортная погрешность измерений.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Дисплей
2. Клавиатура
3. Петля для крепления ремешка
4. Откидная пятка
5. Резьба 1/4" для установки на штатив
6. Разъем USB для зарядки





Функции кнопок

Кнопка	Короткое нажатие	Длительное нажатие
DIST	Включение прибора Включение лазера Единичное измерение	Непрерывное измерение (трекинг)
▼ —	Вычитание Вниз (в меню) Установка времени срабатывания таймера (уменьшить значение) Просмотр измерений в памяти (назад)	
+ ▲	Сложение Вверх (в меню) Установка времени срабатывания таймера (увеличить значение) Просмотр измерений в памяти (вперед)	
FUNC	Вход в меню	Выбор точки отсчета
C	Остановка измерения/сброс значений/ выход из режима/выход из меню	Выключение прибора
DIST + FUNC	Выбор единиц измерения	
одновременно		

РАБОТА С ПРИБОРОМ

Зарядка аккумулятора

Уровень заряда аккумулятора отображается на дисплее.

Изображение означает минимальный уровень заряда, в данном случае необходимо зарядить элементы питания. Для зарядки используйте только зарядное устройство, входящее в комплект поставки. Во время зарядки прибором пользоваться не рекомендуется. Полная зарядка занимает около 3 ч.

Включение/выключение

Включите прибора кратковременным нажатием клавиши **DIST**.

Выключите прибор нажатием и удержанием клавиши **C OFF** в течение 1 секунды.

Единицы измерения

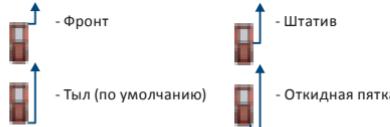
Нажмите клавиши **DIST** и **FUNC** одновременно.

Кратковременным нажатием клавиш и выберите необходимые единицы измерения – m/ft/in (метры/футы/дюймы).

Коротким нажатием клавиши **DIST** подтвердите настройку и вернитесь в режим единичных измерений.

Точка отсчета

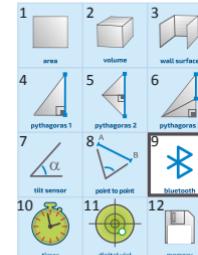
Нажмите и удерживайте клавишу **FUNC** в течение 1 секунды для выбора точки отсчета. Соответствующая индикация появится на дисплее.

**Меню**

Нажмите клавишу **FUNC**, чтобы войти в меню (см. стр.32).

Кратковременным нажатием клавиш (вниз), (вверх) выберите нужную функцию. Нажмите клавиши **DIST** для подтверждения и активации функции.

Нажмите клавишу **C OFF** для выхода из меню.

Режимы

1. Площадь
2. Объем
3. Площадь стен
4. Вычисление с помощью 2-х дополнительных измерений
5. Вычисление с помощью 3-х дополнительных измерений (сумма катетов)
6. Вычисление с помощью 3-х дополнительных измерений (вычитание катетов)
7. Вычисление горизонтального проложения с помощью уклономера
8. Вычисление расстояния между двумя точками
9. Bluetooth
10. Таймер
11. Цифровой уровень
12. Память

ИЗМЕРЕНИЯ**Единичное измерение**

Короткое нажатие DIST	Включение прибора.
Короткое нажатие DIST	Включение лазера. Направить прибор на объект, расстояние до которого необходимо измерить.
Короткое нажатие DIST	Измерение.

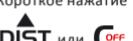


- результат измерения



Короткое нажатие 	Удаление последнего результата измерения.
--	---

Непрерывное измерение (трекинг)

Нажатие и удержание в течение 2 сек. 	Активация режима непрерывного измерения (трекинг). Включение лазера. Символ  появится на дисплее.
	<p>– максимальное значение</p> <p>– минимальное значение</p> <p>– текущее значение</p>
Короткое нажатие 	Остановка работы режима. Последние измеренные значения отображаются на дисплее.
Короткое нажатие 	Выход из режима.

Сложение/вычитание

Короткое нажатие 	Включение лазерного луча. Направить прибор на объект, расстояние до которого необходимо измерить.
Короткое нажатие 	Первое измерение. Результат измерения - в основной строке дисплея.
Короткое нажатие +  для сложения  для вычитания	Символ сложения  или  вычитания появится на дисплее.
Короткое нажатие 	Включение лазерного луча. Результат предыдущего измерения смещается из основной строки во вторую.
Короткое нажатие 	Второе измерение.



– первое измерение
– второе измерение
– результат сложения/вычитания

Чтобы произвести сложение/вычитание большого количества измерений, нажмите  и проведите вышеописанные действия необходимое количество раз.

Короткое нажатие 	Выход из режима.
--	------------------



ВЫЧИСЛЕНИЯ**Площадь**

Короткое нажатие FUNC	Вход в меню.
Короткое нажатие ▼ — / + ▲	Выбор режима "Площадь" 
Короткое нажатие DIST ▲	Символ  появится на дисплее. Лазерный луч включен.
Короткое нажатие DIST ▲	Первое измерение (длина).
Короткое нажатие DIST ▲	Второе измерение (ширина).
 <ul style="list-style-type: none"> - длина - ширина - площадь 	
Короткое нажатие C OFF	Выход из режима.

Площадь стен

Короткое нажатие FUNC	Вход в меню.
Короткое нажатие ▼ — / + ▲	Выбор режима "Площадь стен" 
Короткое нажатие DIST ▲	Символ  появится на дисплее. Лазерный луч включен.
Короткое нажатие DIST ▲	Первое измерение (высота).
Короткое нажатие DIST ▲	Второе измерение (длина 1).
Короткое нажатие DIST ▲	Третье измерение (длина 2).
 <ul style="list-style-type: none"> - высота - длина 1 - длина 2 - площадь стен 	
Короткое нажатие C OFF	Выход из режима.



Объем

Короткое нажатие FUNC	Вход в меню.
Короткое ▼ - / + ▲	Выбор режима "Объем" 
Короткое нажатие DIST	Символ  появится на дисплее. Лазерный луч включен.
Короткое нажатие DIST	Первое измерение (длина).
Короткое нажатие DIST	Второе измерение (ширина).
Короткое нажатие DIST	Третье измерение (высота).
 <ul style="list-style-type: none"> - длина - ширина - высота - объем 	
Короткое нажатие C OFF	Выход из режима.

Вычисление горизонтального проложения с помощью уклонометра

Короткое нажатие FUNC	Вход в меню.
Короткое ▼ - / + ▲	Выбор режима "Вычисление горизонтального проложения с помощью уклонометра" 
Короткое нажатие DIST	Символ  появится на дисплее. Лазерный луч включен.
Короткое нажатие DIST	Первое измерение (гипотенуза).
 <ul style="list-style-type: none"> - угол наклона (измеренный) - гипотенуза (измеренная) - катет/вертикальное проложение (вычисленное) - катет/горизонтальное проложение (вычисленное) 	
Короткое нажатие C OFF	Выход из режима.



Вычисление расстояния между двумя точками

Короткое нажатие	FUNC	Вход в меню.
Короткое нажатие		Выбор режима "Вычисление расстояния между двумя точками"
Короткое нажатие		Символ появится на дисплее. Лазерный луч включен.
Короткое нажатие		Первое измерение (расстояние до точки А).
Короткое нажатие		Второе измерение (расстояние до точки В).
Короткое нажатие		- расстояние до точки А (измеренное) - расстояние до точки В (измеренное) - расстояние между точками А и В (вычисленное)
Короткое нажатие		Выход из режима.

Вычисление с помощью 2-х дополнительных измерений
(Теорема Пифагора)

Короткое нажатие	FUNC	Вход в меню.
Короткое нажатие		Выбор режима "Вычисление с помощью 2-х дополнительных измерений"
Короткое нажатие		Символ появится на дисплее. Лазерный луч включен.
Короткое нажатие		Первое измерение (гипотенуза).
Короткое нажатие		Второе измерение (катет 1).
Короткое нажатие		- гипотенуза (измеренная) - катет 1 (измеренный) - катет 2 (вычисленный)
Короткое нажатие		Выход из режима.

**Вычисление с помощью 3-х дополнительных измерений
(сумма катетов)**

Короткое нажатие FUNC	Вход в меню.
Короткое нажатие — / +	Выбор режима "Вычисление с помощью 3-х дополнительных измерений (сумма катетов)" 
Короткое нажатие DIST	Символ  появится на дисплее. Лазерный луч включен.
Короткое нажатие DIST	Первое измерение (гипотенуза 1).
Короткое нажатие DIST	Второе измерение (катет).
Короткое нажатие DIST	Третье измерение (гипотенуза 2).
 <ul style="list-style-type: none"> – гипотенуза 1 (измеренная) – катет (измеренный) – гипотенуза 2 (измеренная) – катет (вычисленный) 	
Короткое нажатие C OFF	Выход из режима.

**Вычисление с помощью 3-х дополнительных измерений
(вычитание катетов)**

Короткое нажатие FUNC	Вход в меню.
Короткое нажатие — / +	Выбор режима "Вычисление с помощью 3-х дополнительных измерений"
Короткое нажатие DIST	Символ  появится на дисплее. Лазерный луч включен.
Короткое нажатие DIST	Первое измерение (гипотенуза 1).
Короткое нажатие DIST	Второе измерение (гипотенуза 2).
Короткое нажатие DIST	Третье измерение (катет).
 <ul style="list-style-type: none"> – гипотенуза 1 (измеренная) – гипотенуза 2 (измеренная) – катет (измеренный) – катет (вычисление) 	
Короткое нажатие C OFF	Выход из режима.



Цифровой уровень

Короткое нажатие FUNC	Вход в меню.
Короткое нажатие ▼ — / + ▲	Выбор режима "Цифровой уровень"
Короткое нажатие DIST	Вход в режим цифрового уровня. Направьте прибор в нужном направлении, используя данные цифрового пузырькового уровня, отображаемые на дисплее.
Короткое нажатие DIST	Измерение.
Короткое нажатие C OFF	- результат измерения Выход из режима.

Таймер

Короткое нажатие FUNC	Вход в меню.
Короткое нажатие ▼ — / + ▲	Выбор режима "Таймер"
Короткое нажатие DIST	Символ появится на дисплее. По умолчанию установленное время срабатывания таймера - 5 сек.
Короткое нажатие ▼ — / + ▲	Настройка времени срабатывания таймера.
Короткое нажатие DIST	Запуск таймера. По истечении времени срабатывания таймера будет выполнено единичное измерение.
Короткое нажатие C OFF	Выход из режима.

Bluetooth

Короткое нажатие FUNC	Вход в меню.
Короткое нажатие ▼ — / + ▲	Выбор функции "Bluetooth"
Короткое нажатие DIST	Включение Bluetooth. Символ становится синим. Символ появится на дисплее на главном экране. Активируйте Bluetooth на телефоне, планшете или ноутбуке. Для дальнейшей работы используйте приложение Smart Measure CONDROL.
Короткое нажатие DIST	Выключение Bluetooth. Символ на главном экране исчезнет.



Память

Короткое нажатие	FUNC	Вход в меню.
Короткое нажатие	- / +	Выбор раздела "Память"
Короткое нажатие	DIST	Вход в память. Число сохраненных результатов измерений/ вычислений отображается на символе
Короткое нажатие	- / +	Просмотр сохраненных результатов измерений/ вычислений.
Короткое нажатие	C	Выход из режима.

КОДЫ СООБЩЕНИЙ

Во время работы с прибором на дисплее могут отображаться следующие коды ошибок:

Код ошибки	Причина возникновения	Способ устранения
ERR 1	Отражаемый сигнал слишком слабый.	Используйте отражательную пластину.
ERR 2	Отражаемый сигнал слишком сильный.	Используйте отражательную пластину.
ERR 3	Низкий уровень заряда аккумулятора.	Зарядите аккумулятор.
ERR 4	Ошибка памяти.	Обратитесь в сервисный центр.
ERR 5	Ошибка расчета по теореме Пифагора.	Проведите измерения повторно.
ERR 6	Превышение максимально допустимого диапазона измерений.	Воспользуйтесь прибором с большим диапазоном измерений.
ERR 7	Ошибка уклонометра.	Обратитесь в сервисный центр.

УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Внимание! Прибор является точным устройством и требует бережного обращения. Соблюдение следующих рекомендаций продлит срок службы прибора:

- Не наводите прибор на солнце.
- Оберегайте прибор от ударов, падений, сильных вибраций, не допускайте попадания внутрь прибора жидкости, строительной пыли, посторонних предметов.
- Не подвергайте прибор воздействию экстремальных температур.
- В случае попадания жидкости в прибор в первую очередь выньте элементы питания, затем обратитесь в сервисный центр.
- Не храните и не используйте прибор в течение длительного времени в условиях повышенной влажности.
- Чистку прибора следует проводить мягкой влажной салфеткой.
- Содержите оптику прибора в чистоте и оберегайте от механических повреждений.
- Периодически проводите контрольные измерения. Особенно если прибор подвергался чрезмерным механическим или другим воздействиям, а также до и после выполнения ответственных измерительных работ.

УТИЛИЗАЦИЯ

Отслужившие свой срок приборы, принадлежности и упаковка должны быть утилизированы согласно действующим законам вашей страны.

Не выбрасывайте аккумуляторы/батареи в коммунальный мусор, не бросайте их в огонь или воду. Аккумуляторы/батареи следует собирать и сдавать на рекуперацию или на экологически чистую утилизацию.

Только для стран-членов ЕС:

Не выбрасывайте инструменты в коммунальный мусор!

Согласно Европейской Директиве 2002/96/EC о старых электрических и электронных инструментах и приборах и ее претворению в национальное право, отслужившие свой срок измерительные инструменты должны собираться отдельно и быть переданы на экологически чистую рекуперацию отходов.

Неисправные или пришедшие в негодность аккумуляторы/батареи должны быть утилизированы согласно Директиве 2006/66/E.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный период составляет 36 месяцев с даты продажи. Срок службы прибора - 36 месяцев.

Производитель гарантирует соответствие прибора заявленным характеристикам при условии соблюдения правил эксплуатации и хранения, установленных в настоящем руководстве по эксплуатации.

Гарантия распространяется на недостатки и дефекты, являющиеся заводским браком или возникшие в результате заводского брака.

Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате интенсивной эксплуатации и естественного износа, а также на элементы питания.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию прибора, не ухудшающие его основные характеристики.

СЕРВИС И КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

Контакты для связи, консультации можно получить на сайте www.condtrol.ru.



www.condtral.com

CONDTROL

LASER DISTANCE METERS / LASER-ENTFERNUNGMESSER /
ЛАЗЕРНЫЕ ДАЛЬНОМЕРЫ



SMART 60



XP2



Vector 80



Vector 100



XP3 Pro



XP4 Pro

LASER LEVELS / KREUZLINIENLASER / ЛАЗЕРНЫЕ НИВЕЛИРЫ



NEO X200



NEO X220



NEO X1-360



NEO X2-360



XLiner Duo 360



XLiner Combo 360



XLiner Pento